



## ***Peugeot 206 vanaf bouwjaar 11/2001***

### **Vervangen van de standaardradio door een als accessoire geleverde radio**

Wanneer bij deze voertuigen de standaardradio wordt vervangen door een als accessoire geleverde radio kan dit leiden tot problemen met de stroomvoorziening. De stroomvoorziening van de als accessoire geleverde radio mag niet plaatsvinden via de ISO-stekker, maar moet plaatsvinden via de nieuw aangelegde kabel voor de klemmen 15 en 30. Wanneer de ISO-stekker wordt gebruikt, is het mogelijk dat de radio nog 30 minuten na het uitschakelen van het contact aan blijft.

De reden hiervoor is als volgt:

De stroomvoorziening (15 en 30) van de standaardradio vindt plaats door middel van een relais dat wordt aangestuurd door de CAN-bus. Zodra het contact wordt uitgeschakeld, wacht het CAN-regelapparaat op het afmeldprotocol van de standaard radio. Omdat dit niet gebeurt, wordt om veiligheidsredenen na 30 minuten via het relais de totale stroomvoorziening uitgeschakeld.

Daardoor wordt bij de als accessoire geleverde radio het complete zendergeheugen en een eventuele codering gewist.

**Flits-info**