



Renault Megane Alle auto's met nieuwe cockpit


Benzinemeter defect

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het ontbreken van een brugstuk. Dit uit zich in het feit dat de benzinemeter op nul blijft staan (nieuwe cockpit, zie afb. 1). In dit geval dient u bij de verbindingsstekker R 34 (zie afb. 2) tussen pin A8 □ A9 een overbrugging aan te brengen.




Afb. 1

Deze stekker bevindt zich in de relais- en zekeringenbox (aan de bestuurderskant, voor in de motorruimte). De precieze aansluitingen zijn te zien in het schakelschema (zie afb. 3). Het brugstuk is verkrijgbaar bij de fabrikant.

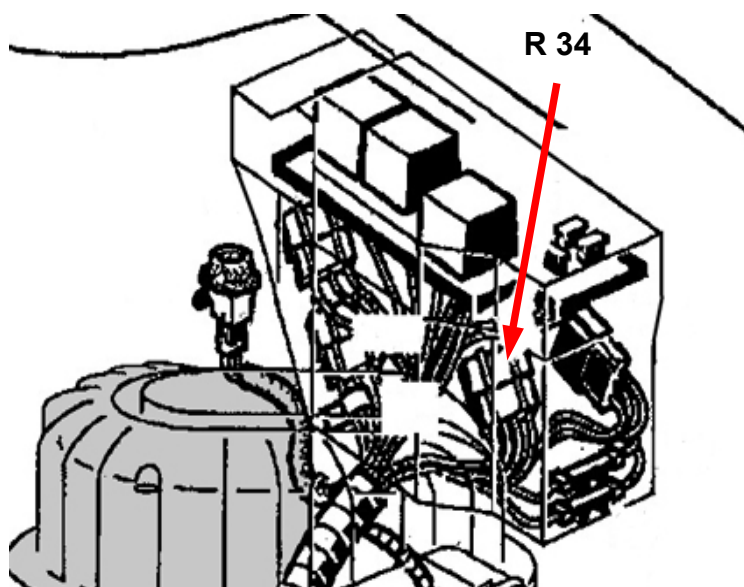

Afb. 2

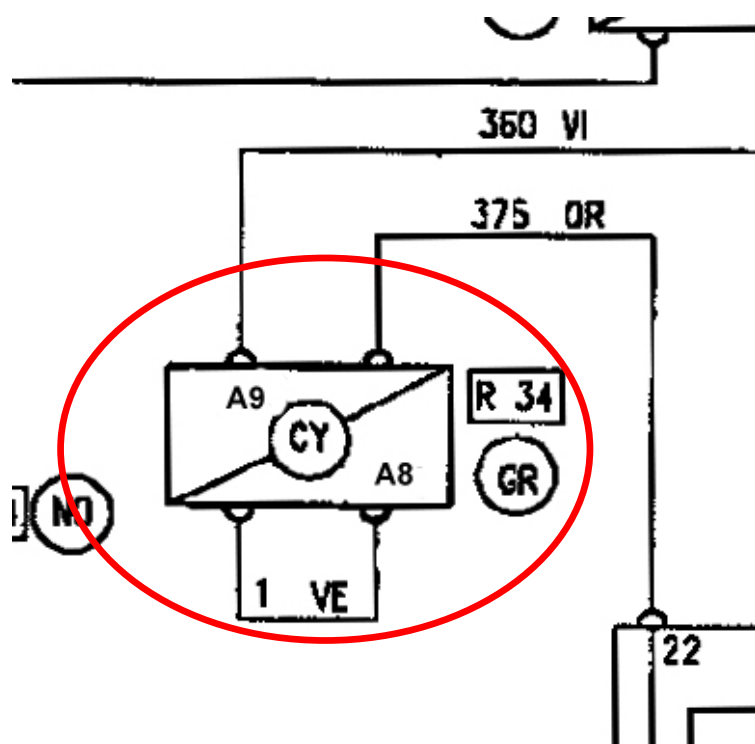

Afb. 3