



Renault Twingo tot bouwjaar 1999

Laadcontrolelampje brandt zwak

Bij deze auto's met een instrumentendisplay dat twee regels beslaat (zie afbeelding), kan het voorkomen dat het laadcontrolelampje tijdens het stationair draaien slechts zwak brandt. In dit geval moet het laadstroomcircuit worden gecontroleerd

Als dit in orde is, moet het instrumentendisplay worden vervangen door een aangepaste eenheid. Hiervoor moet als volgt te werk worden gegaan:

- Accu loskoppelen.
- 2 schroeven van de display-eenheid, achter het stuur, in het dashboard verwijderen.
- Display-eenheid uit het dashboard verwijderen.
- Stekker losmaken.
- Toestand van de stekker controleren.

De montage van het nieuwe instrumentendisplay vindt in omgekeerde volgorde plaats. Eventueel de radiocode opnieuw invoeren en de tijd goed instellen.

