





Rover 45 bouwjaar 1999 tot 2004

Ontsteking van motor slaat over

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt doordat de kabelboom van de bobine verkeerd is gelegd. Behalve door het overslaan van de ontsteking kan het probleem zich ook kenbaar maken door een slechte respons op gasgeven. Dit valt vooral op wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt (wegrijden, inhalen enz.). In afb. 1 is de kabelboom vastgeklemd onder de afdekking van de motor. Dit betekent dat de afdekking niet goed is gemonteerd. Demonteer de afdekking en leg de kabelboom in de clip zodanig dat de kabelboom niet boven de rand van het klepdeksel uitsteekt (zie afb. 2).

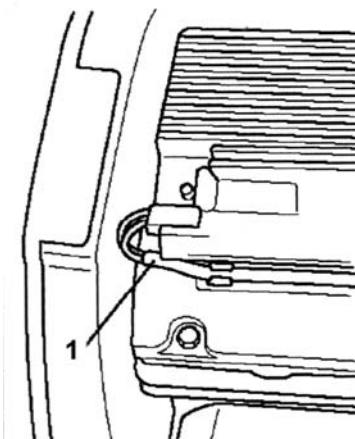

Afb. 1

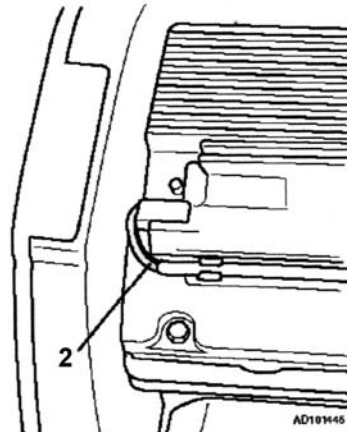

Afb. 2