



Saab 9-3 cabrio **Bouwjaar 1998-2001**

Elektrische kap blijft stilstaan tijdens openen/sluiten.

Als de elektrische kap van deze voertuigen tijdens het openen/sluiten stil blijft staan, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een slechte massaverbinding. Het gaat hier om de massaverbindingen aan de hydraulische cilinders. In het storingsgeheugen zijn in dit geval de storingscodes B2015 en B2016 opgeslagen.

Om de storing te verhelpen, dient u de massaverbinding aan de rechter en linker hydraulische cilinder te controleren en indien nodig te repareren. Voor het repareren van de massakabel levert Saab een reparatieset.

Om bij de hydraulische cilinder te komen, dient u het achterste deel van de kap omhoog te brengen. Na het repareren van de massaverbindingen dient u het storingsgeheugen te wissen.

