



## **Saab 9-3**

### **Alle voertuigen met 4-cilindermotor zonder turbo (B204i,B206i,B234i)**

#### **Problemen met motorloop, slecht rijgedrag.**

Wanneer bij deze voertuigen een slecht rijgedrag of slecht lopende motor wordt geconstateerd, is er mogelijk lekkage in het aanzuigsysteem. De afdichting tussen inlaatspruitstuk en gasklepsteun komt dan in aanmerking als mogelijke storingsbron. De afdichting bestaat uit een O-ring. Dit probleem doet zich regelmatig voor wanneer het inlaatspruitstuk is losgekoppeld van de gasklepsteun. Na montage is de O-ring verschoven. Door de lekkage trekt de motor valse lucht die niet is gemeten door de luchtmassameter en het bovenstaande probleem ontstaat. Om te voorkomen dat de O-ring verschuift, dient u deze voor montage in te smeren met zuurvrij vet.

N.B.

Vervang beschadigde of vervormde O-ringen altijd.