



Saab 9-5

Foutmeldingen op SID, winter- /sportschakelaar werkt niet goed.

Wanneer bij deze voertuigen bijvoorbeeld de foutmelding "Versnellingsbak oververhit" op het SID (**S**aab **I**nformation **D**isplay) wordt weergegeven of als zich problemen met de winter-/sportschakelaar voordoen, ligt dit mogelijk aan een slechte massaverbinding.

In dit geval dient u de massapunten G41S en G41P te controleren. De massapunten bevinden zich achter de radio. Punt G41S aan de linkerzijde, in het midden van de kniebeschermingsbalk en punt G41S aan de rechterzijde, in het midden van de kniebeschermingsbalk. De aangesloten massakabels dienen vast te zitten en mogen niet geoxideerd zijn.

Flits-info