



MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo Bouwjaar 1998 – 2003 met 40 KW Motor

Accu ontladen.

Wanneer bij deze auto's wordt geconstateerd dat de accu ontleedt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het instrumentenpaneel. Om de storing te diagnosticeren, dient u de typeaanduiding en de ruststroomopname van het instrumentenpaneel te controleren. Heeft het instrumentenpaneel de typeaanduiding V016 – V019 en is de gemeten ruststroomopname hoger dan 50 mA, dan dient u het instrumentenpaneel te vervangen.

Flits-info

