



SUZUKI

Grand Vitara

Bouwjaar: Juni 2005 - februari 2007

Motor: Diesel

Storingen in verscheidene systemen - Motorkabelboom beschadigd

Probleem:

De motorkabelboom kan beschadigd raken, waardoor er storingen in verscheidene systemen optreden.

Oorzaak:

Voor de beschadiging van de kabelboom in de motorruimte komen te ver uitstaande bevestigingspennen van de motorafdekking in aanmerking. Deze kunnen tegen de kabelboom schuren en tot storingen aan verscheidene elektrische systemen leiden.

Bij de voertuigen met de volgende chassisnummers kan het probleem zich voordoen:

JSAJTA44V 00100031 tot 208945 en

JSAJTD44V 00100054 tot 223901

Oplossing:

Kabelboom controleren, indien nodig repareren en voorzien van een protector, die via een Suzuki-dealer kan worden besteld.