



VW Bora, alle modellen tot aug. 2000

ABS-waarschuwingslampje licht op

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door contactproblemen van de achterste wieltoerentalsensoren. Door niet goed werkende houders van de ABS-stekkerverbindingen kunnen deze door trillingen losraken en het bovengenoemde probleem veroorzaken. In dit geval dient u de houders aan beide zijden te controleren. Als de houders te los zijn, kunt u ze iets samendrukken (ca. 2-3 mm) om de druk op de stekkerverbindingen te verhogen. Bovendien kunt u de kabels bij de stekkerverbinding met kabelbandjes vastzetten. Hierna dient u het storingsgeheugen te wissen en te controleren of het ABS-systeem probleemloos functioneert.

Flits-info