



VW Golf 3 (1H)

Combi-instrument / Schakelaar achterruitverwarming: onlogische functies

Bij de bovengenoemde kan er een onlogische werking van de verlichting in het combi-instrument en het controlelampje van de schakelaar van de achterruitverwarming ontstaan.

Zo wordt b.v. de verlichting in het combi-instrument ingeschakeld, wanneer de achterruitverwarming wordt ingeschakeld. Anders brandt het controlelampje van de schakelaar van de achterruitverwarming, wanneer de verlichting wordt ingeschakeld.

De oorzaak hiervan kan een kabelbreuk ter plaatse van de kabeldoorvoer aan de achterklep (afbeelding) zijn. Mocht na het verwijderen van de kabeldoorvoer blijken, dat er kabels gebroken zijn resp. dat de isolatie beschadigd zijn, dan kan door een vakkundige reparatie de correcte werking van de verlichting weer worden hersteld.

