



VW Golf/Bora/Passat 1998 Geluid uit instrumentenpaneel

Gekraak te horen bij deksel van zekeringdoos en dashboard

Oorzaak:

Bij sommige van de bovengenoemde voertuigen is gekraak te horen in de buurt van de hoofdzekeringen in het dashboard. Het geluid ontstaat doordat de zekeringdoos tegen de afdekking van de zekeringdoos wrijft (afb. 1).



Afb. 1

Oplossing:

Verwijder het deksel en de afdekking van de zekeringdoos. Draai de schroef (afb. 2) los, duw de zekeringdoos naar binnen en zet de schroef opnieuw vast. Zo krijgt u meer ruimte tussen de zekeringdoos en de afdekking, zodat kraken niet meer mogelijk is (afb. 3). Breng de afdekking en het deksel van de zekeringdoos weer aan.



Afb. 2



Afb. 3