



VW Polo (6N2) **Alle modellen tot bouwjaar 2002**

Motor start niet.

Als de motor van deze auto's niet start, ligt dit mogelijk aan de startschakelaar. In dit geval zijn er contactproblemen bij de klemmen 15 en 50 in de startschakelaar. Een ander probleem is de slechte geleiding van de stekker op de startschakelaar. Om dit probleem op te lossen, dient u een nieuwe, verbeterde startschakelaar te monteren. Let er op dat u alleen schakelaars vanaf productiedatum 0021 (dag/dag/dag/jaar = 002 dag in 2001) monteert. De productiedatum is op de startschakelaar gedrukt.

Flits-info

