



VW Sharan **Vanaf bouwjaar 04/2000** **Met pompsproier TDI-motor**

Te vroeg branden van het oliecontrolelampje.

Wanneer bij deze voertuigen onder bepaalde omstandigheden of na langer durende autoritten het oliecontrolelampje gaat branden, hoewel het oliepeil op de peilstok tussen minimaal en maximaal staat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een te gevoelig reagerende motorregeleenheid. Door de nauwe toleranties kan de minimumwaarde worden bereikt en het waarschuwinglampje worden ingeschakeld.

Om dit probleem op te lossen, dient u tussen oliecarter en oliepeilsensor een afstandsring te monteren. Deze is voorzien van nieuwe, langere schroeven en verkrijgbaar bij alle geautoriseerde garagebedrijven.

N.B.

Vanaf de 45 KW/2002 zijn gemodificeerde regeleenheden standaard ingebouwd. Montage van de afstandsring is dan niet meer nodig. De nieuwe regeleenheden kunnen niet worden toegepast in voertuigen van voor de modificatie.

Flits-info

