



Volkswagen T4 met ABS, tot bouwjaar 04/2000

Slijtage-indicator van remblokken blijft branden

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat de slijtage-indicator van de remblokken blijft branden. Dit wordt veroorzaakt door een te korte of verkeerd bevestigde kabel (zie afbeelding). Voertuigen met een 15-inch-chassis hebben één kabel (linksvoor) en voertuigen met een 16-inch-chassis hebben twee kabels (links- en rechtsvoor) voor de slijtage-indicator van de remblokken. Zorg er bij het repareren of verlengen van de kabels voor dat de kabels lang genoeg zijn om de wielen volledig te kunnen draaien. Verder is het belangrijk dat u de reparatie goed afdicht, zodat er geen water kan indringen (gebruik een krimphuls, textieltape enzovoort).

