



FLITS-INFO

VW Tiguan Alle auto's met modeljaar 2009

Motor blijft lopen na uitschakelen van het contact.


Als bij deze auto's wordt geklaagd over het feit dat de motor na het uitschakelen van de ontsteking blijft lopen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defect in relais 2 (motorbesturing). Het motorbedieningsapparaat – relais 2 bevindt zich in het zekeringkastje / relaisplaat (motorruimte).

Het relais is als volgt gepositioneerd in het zekeringskastje (zie afbeelding 1, pijl)

Mogelijk is storingscode 00576 opgeslagen.
Deze storingscode staat voor "stroomvoorziening voor rijstroomcircuit".

Hiervoor wordt een gewijzigd relais aangeboden. Dit heeft reserveonderdeelnr.: 7 M0 951 253 A.

Opmerking: ook de betreffende massaverbindingen moeten worden gecontroleerd. In geval van slechte massaverbindingen (lakrestanten, corrosie enz.) kunnen storingen resp. spanningsproblemen met betrekking tot het motorbedieningsapparaat worden veroorzaakt.

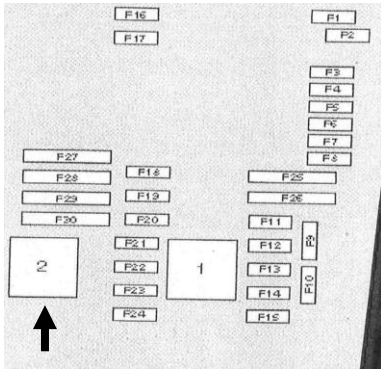

Afbeelding 1.