



Jaguar X-type vanaf bouwjaar 2001

Sporadische uitval van de centrale vergrendeling via radioafstandsbediening

De bovengenoemde fout wijst op gebreken in de functies van de centrale vergrendelingsregeling (CV – besturingstoestel).

Opgelet: hier is het ook mogelijk dat een klemmende stofbeschermingskap (zie afbeelding) de uitval van de centrale vergrendelingsregeling veroorzaakt.



Conclusie: wanneer de centrale vergrendeling alleen nog mechanisch

(via het deurslot) werkt, bestaat de mogelijkheid dat de stofbeschermingskap klemt resp. door de gebrekkige veervoorspanning niet naar de oorspronkelijk stand terugkeert nadat de contactsleutel uit het slot is verwijderd. Dat leidt ertoe dat de centrale vergrendeling niet meer reageert op het radiosignaal van de handzender.

Oplossing: stofbeschermingskap met behulp van geschikt smeermiddel weer laten werken. Indien dat niet meer mogelijk is, moet het contactslot worden vervangen.