

## **VW Polo model: 6N2**

### **Baujahr: 1999 - 2001**

### **Motorcode: AUC**

### **Bosch-Motronic inspuitsysteem**

### **Motorcontrolelampje EPC brandt**

### **Storingscode 16955**

Wanneer bij bovengenoemd voertuig de opgeslagen storing "Remlichtschakelaar onaannemelijk" wordt uitgelezen, kan de oorzaak samenhangen met een softwarefout in het regelapparaat.


Handel dan als volgt:

- Zelfdiagnose uitvoeren
- Remlichtschakelaar, voeding, kabels en stekers controleren.

Als na het wissen van de storing het EPC-storingslampje (elektronische motorvermogenregeling) blijft branden, kan een andere procedure worden toegepast om de storing te verhelpen.

- Contact inschakelen. Pluscontact van het remlicht met een gezeekerde hulpkabel parallel aan de accu verbinden.
- Vervolgens het rempedaal met pauzes van exact 3 seconden 10 keer intrappen.
- Hulpkabel verwijderen.
- Rempedaal 3 –5 seconden continu intrappen.
- Storingsgeheugen uitlezen en wissen.
- Contact uitschakelen en na een wachttijd van minimaal 2 minuten opnieuw inschakelen.

Nadat alle stappen volgens deze procedure zijn uitgevoerd, mag het EPC-storingslampje niet meer branden.

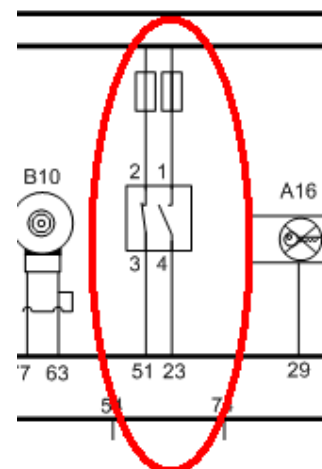

Flits-info