



Alfa Romeo 166, bouwjaar 1998-2001 alle modellen met Bosch Motronic M1.5.5

Motor draait stationair slecht

Het bovenstaande probleem kan veroorzaakt zijn door afzettingen in het gasklephuis.

Door deze afzettingen kan de regelklep niet meer goed sluiten. Naast een slecht stationair lopende motor kan ook worden vastgesteld dat de motor slecht reageert op gasgeven en bovendien "schokt". In dit geval dient u het gasklephuis van binnen te reinigen. De procedure is:

- Maak de elektrische aansluitingen op het huis (gasklepsteller) los.
- Demonteer het gasklephuis.
- Reinig de binnenwand met een daartoe geschikt reinigingsmiddel.
- Bedien de gasklep 3-5 keer met de hand en controleer of de klep goed functioneert.
- Reinig de binnenwand eventueel opnieuw.
- Monteer het gasklephuis.
- Sluit de elektrische aansluitingen opnieuw aan.
- Controleer of de motor goed stationair draait.

Flits-info