



**Audi 80 bj. 7/89 – 6/96 motor: NG**

**Audi 90 bj. 7/89 – 6/92 motor: NG**

**Audi 100 bj. 7/85 – 6/91 motor: NF**

## **Uitval van de klopsensor bij de 2,3 liter 5 cilinder motor**

Bij voornoemde motorvariant kan het tot de uitval van de klopsensor komen. Dit kan dikwijls door een verhoogd brandstofverbruik en een verminderd motorvermogen opgemerkt worden wat, op zijn beurt, met de aanpassing van het ontstekingstijdpunt en de injectiehoeveelheid door het stuurtoestel in verbinding staat. Een foutencode wordt in het stuurtoestel opgeslagen. De controlelamp van de motor wordt, afhankelijk van het systeem, niet geactiveerd. Door een controle van het ontstekingstijdpunt en/of het uitlezen van het foutengeheugen kan een diagnose gesteld worden voor een uitgevallen of gebrekkige klopsensor. Meer informatie vindt u in onze technische informatie betreffende de klopsensor.

Met deel Nr.: 6PG 009 108-081 (blauwe stekker, kabellengte 535 mm) en 6PG 009 108-091 (groene stekker, 740 mm kabellengte) biedt *Hella* nu een vervangstuk met hoogwaardige kwaliteit.

### **Montageaanwijzing:**

Het aantrekkoppel in acht nemen (20+/-5Nm). Geen veerringen of sluitringen gebruiken.



**Bulletin info**