



VW A2, A3, A4, A6, A8, TT Tot modeljaar 2002

Airbagcontrolelampje licht op, foutcode: 00588 (bestuurdersairbag)

Als bij bovengenoemde voertuigen de airbagcontrolelampjes oplichten en foutcode 00588 zijn opgeslagen, kan dit worden veroorzaakt door vervuilde of beschadigde contacten van de stekerverbindingen. Meestal is de airbagkabelset in het stuurwiel of de terugstelring (afb.) de oorzaak. Om dit probleem permanent op te lossen, dient u de terugstelring en de kabelset te vervangen. U dient ook de stekkercontacten van de stekker (aan de voertuigzijde) van de terugstelring te vervangen. De stekkercontacten dienen verguld te zijn en mogen, om schade te voorkomen, slechts eenmaal worden ingestoken. Let er op dat de stuurwielkabelset, tussen airbagmoduul en stuurwiel, niet bekneld raakt.

Bij de hieronder genoemde auto's worden standaard af fabriek geoptimaliseerde stekkercontacten gebruikt:

A2 vanaf chassisnr.: 8Z 2N 017000

A3 vanaf chassisnr.: 8L 2A 038000

A4 vanaf chassisnr.: 8E 2A 150000

A6 vanaf chassisnr.: 4B 2N 071000

A8 vanaf chassisnr.: 4D 2N 004000

TT vanaf chassisnr.: 8N 21 014300

Neem bij werkzaamheden aan het airbagsysteem beslist de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van de voertuigproducent in acht!

