



Audi A4 1.9 TDI Motorkenletter AWX

ESP-lampje gaat branden, foutcode 17911 in het regelapparaat.

Bij dit type auto is het mogelijk dat na een bepaalde afgelegde afstand (ca. 5-10 km) het ESP-lampje gaat branden en in het regelapparaat de foutcode 17911 (P1503 = belastingssignaal van de generator) wordt geregistreerd. Nadat het contact is uitgeschakeld, dooft het ESP-lampje en pas nadat weer een afstand van ca. 5-10 km is afgelegd, gaat het lampje weer branden.

De oorzaak voor deze storing ligt mogelijk in een gecorrodeerde of losse kabelverbinding tussen het motorregelapparaat en de generaatoransluiting DF (signaalleiding laadtoestand van de generator).

Om de storing op te lossen moet de verbinding worden hersteld en het storingsgeheugen moet worden gewist.