



Audi

A4 (8D)

Modeljaar 1995-01.08.2000

Alle motoren

Motor hapert

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt doordat er koelvloeistof in de motorregeleenheid naar binnen dringt. In dit verband kan er op twee plaatsen sprake zijn van lekkage:

1. Koelmiddeltemperatuursensor (G62) is lek.
2. Koelmiddelpesensor in reservoir is lek.

Hierdoor kan het koelmiddel via de kabelbundel van de motor in de motorregeleenheid naar binnen dringen. Als u op de elektronikabox of op de regeleenheid sporen van koelmiddel ziet, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer de koelmiddeltemperatuursensor op lekkage. In geval van lekkage (duidelijke sporen van koelmiddel in het stekkerhuis, sporen van corrosie op het meetelement) dient u de sensor te vervangen. Zet de sensor vast met een kunststofklem en niet meer met de stalen klem.
2. Controleer de koelmiddelpesensor op lekkage. In geval van lekkage (duidelijke sporen van koelmiddel in het stekkerhuis) dient u de sensor te vervangen.

Als u op de motorregeleenheid sporen van koelmiddel ziet en er is "flink wat" koelmiddel in de regeleenheid naar binnen gedrongen, kunt u het beste de regeleenheid en de kabelbundel vervangen.