



BMW 3-serie (E46) Alle auto's met trekhaak Van bouwjaar 09-2001 tot 04-2002

Dubbele knipperfrequentie in cockpit.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een verkeerd gecodeerde verlichtingsregeleenheid. Hoewel alle knipperlichten correct functioneren (normale frequentie), knippert het controlelampje in de cockpit met een dubbele frequentie. In het storingsgeheugen is de fout Richtingaanwijzer aanhanger defectopgeslagen. Deze klacht kan echter alleen worden geconstateerd als er geen aanhanger is aangesloten. Door de verkeerde codering herkent de regeleenheid echter toch een stroomstoring in de stroomkring van de aanhanger. Dit probleem kan zich ook voordoen bij auto's buiten de hierboven genoemde periode, wanneer bijvoorbeeld na een reparatie de verlichtingsregeleenheid verkeerd is gecodeerd (lager dan versie 30.0). In deze gevallen dient u de regeleenheid opnieuw te coderen. Dit is meestal echter alleen via de producent mogelijk.