



FLITS-INFO

BMW 3-serie: E90, E91, E93

Uitval van de kentekenverlichting

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over uitval van de achterste kentekenplaatverlichting.

Aanwijzing:

De buitenverlichting wordt bewaakt door de beenruimtemodule (FRM).

Er is geen afzonderlijke beveiliging van de buitenverlichting aanwezig.

Bij een elektrisch defect schakelt de beenruimtemodule (FRM) de spanningsvoorziening van de betreffende verbruiker uit.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Storingsgeheugen uitlezen
- Defect lokaliseren en verhelpen
- Volgens de instructies van de fabrikant een reset van de beenruimtemodule (FRM) uitvoeren (de spanningsvoorziening van de betreffende uitgang wordt weer vrijgegeven)
- Storingsgeheugen opnieuw uitlezen en eventueel de storingscode wissen