



BMW

5-serie (E39), 7-serie (E38)

Bouwjaar van 09-1998 tot en met 09-2000

Alle modellen met Bosch ASC 5.7 of DSC 5.7 en Servotronic

Uitvallen van stuurbekrachtiging

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld door de klant, kan het stuurapparaat voor de ABS-/antislipregeling (ASC) en het elektronische stabiliteitsprogramma (DSC) hiervan de oorzaak zijn. Het uitvallen van de stuurbekrachtiging zal direct na het starten van de motor merkbaar zijn. Het gebeurt echter ook, dat het systeem na het opnieuw starten van de motor weer volkomen normaal werkt. Doorgaans ontstaat de storing echter na korte tijd weer. Daarnaast kan nog foutcode 130 (ontbrekend signaal van snelheidsmeter) zijn opgeslagen. In dat geval moet een bijgewerkt stuurapparaat worden ingebouwd.

Let op! Bij voertuigen met een DSC moet na de reparatie de stuurhoeksensor opnieuw worden ingeleerd.