



BMW 5-serie (E39), 7-serie (E38)

Airbaglampje brandt voortdurend

De bovengenoemde storing kan worden veroorzaakt door een losse stekkerverbinding van de gordelspanner. Als foutmelding wordt "3 startschakeling gordelspanner bestuurderszijde, weerstand te hoog" weergegeven. Bij deze foutmelding kan echter ook de startschakeling aan de passagierszijde worden bedoeld. Bij het verstellen van de voorste stoelen kan de los gelegde kabel naar de stekkerverbinding van de gordelspanner worden blootgesteld aan trekbelasting. In het slechtste geval wordt de stekkerverbinding op deze manier uit elkaar getrokken. Om dit te voorkomen moet de stekkerverbinding (oranje) meerdere keren worden omwikkeld met een smal textielplakband. Bovendien moet de kabel van de gordelspannerbuis vrij van spanningen worden gefixeerd. Aansluitend moet het storingsgeheugen worden gewist.