



BMW alle nieuwe modellen (E60, E65, ...) met bandenspanningscontrole

Lampje van het controlesysteem voor de bandenspanning brandt

Wanneer bij deze auto's het controlelampje van het bandenspanningscontrolesysteem gaat branden, dan kan dit te wijten zijn aan een onjuist geïnstalleerd reservewiel. In dit geval is in het storingsgeheugen de melding "Signaalsensor reservewiel foutief" geregistreerd. Met name in het kader van een inspectie resp. na het controleren van de bandenspanning, moet worden opgelet dat het ventiel van de band zich na de montage van het reservewiel weer in de stand "9 uur" (zie afbeelding) bevindt. De ontvanger herkent de signalen van de zender alleen in deze stand.

