



BMW

E36/E46

Motor: alle motoren

Onverwachte ingreep van het ABS/ASR/DSC

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan het ABS/ASR/DSC onder bepaalde omstandigheden onverwacht ingrijpen. Dit kan te merken zijn aan onvoldoende motorvermogen en/of een instabiel rijgedrag. Ook kan een storingsmelding in de regeleenheid zijn opgeslagen. Dit wordt vaak veroorzaakt door banden met een verschillende grootte en/of een verschillende profieldiepte tussen voor- en achteras. Grote verschillen in bandomvang (bijv. de banden voor zijn bijna maximaal versleten en de banden achter zijn nieuw) resulteren ook in andere wieltoerentallen. Het ABS of ASR probeert dit verschil te compenseren. De oplossing is het gebruik van banden met dezelfde omvang (voorzover toegestaan) of door banden met dezelfde profieldiepte te gebruiken.

Deze informatie is vooral van toepassing na het vervangen van wielen (zomer-/winterbanden).