



BMW E39 Touring (combi)

Storing van de achterruitenwisser.

Bij deze auto kunnen aan de achterruitenwisser de volgende storingen optreden:

1. Als de motor met ingeschakelde achterruitenwisser wordt gestart, blijft de wisser op de ruit staan en kan deze ca. 10 minuten niet worden bediend.
2. Bij activering van de achterruitensproeier volgt geen wisserfunctie of de wisser beweegt één keer en valt vervolgens uit.

Na het in-/uitschakelen van het contact functioneert de wisser weer normaal.

De oorzaak van deze storing kan liggen in een defecte achterruitenwissermodule. Deze bevindt zich op de motor van de achterruitenwisser (zie foto). Om de storing te verhelpen moet een nieuwe achterruitenwissermotor worden gemonteerd.



Achterruitenwissermotor met module