



## **Citroën C2**

### **Alle voertuigen met stuurbekrachting, bouwjaar tot december 2007**

#### **Uitvallen van stuurbekrachting**

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een defecte koppelsensor hiervan de oorzaak zijn. De storing wordt opgemerkt door de klant door een verhoogde krachtsinspanning. Daarnaast kunnen ook foutcodes C 1400 en C1413 (koppelsensor, signaalfout, koppelsensor, functiestoring) zijn opgeslagen. Vóór het vervangen van de koppelsensor moet worden gecontroleerd of de stekerverbindingen bij het stuurapparaat van de elektronische stuurbekrachting goed vastzitten (zie afb.). Ook door een slecht contact kan de bovenstaande storing ontstaan.

