



Citroen C3 **Met motor 1,1i (HFX) en 1,3i (KFV)**

Motor weigert, stationair toerental onregelmatig, loopt op slechts 3 cilinders en geen vermogen.

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door kortsluiting in de spoelen van de inspuitleppen. Om dit probleem op te lossen, dient u de weerstanden van de spoelen te controleren. Daarbij zijn de volgende waarden van toepassing:

Inspuitleppen voor 1,1i motor (Magnet Marelli): 14,5 Ohm

Inspuitleppen voor 1,3i motor (Sagem): 12,5 Ohm

Als deze waarden niet worden bereikt of worden overschreden, dient u de inspuitleppen te vervangen. Bovendien moet een condensator worden ingebouwd. Deze wordt aangesloten op de grijze stekker en de bevestigingsschroef van de bobine.

N.B.:

De condensator is al vervangingsonderdeel bij Citroen verkrijgbaar.

Flits-info

