

Citroën C3

Pluriel

Bouwjaar: vanaf 4-12-2007 (RPO 11348).


Alle modellen met elektrische stuurbekrachting

Elektrische stuurbekrachting werkt stroef.

Wanneer bij deze voertuigen wordt gemeld dat er voor het bedienen van de elektrische stuurbekrachting veel kracht nodig is, kan dit komen doordat de draaimomentsensor van de elektrische stuurbekrachting defect is.

Eerst moet worden gecontroleerd of er storingscodes voor de draaimomentsensor van de elektrische stuurbekrachting opgeslagen zijn.

Om de storingsbron te analyseren en andere storingsorzaken uit te sluiten, moeten de elektrische verbindingen en de contacten van de meervoudige kabelstekker worden gecontroleerd (zie de afbeelding/pijlen). Daarnaast moet worden gecontroleerd of de steekverbindingen van de kabelstekkers goed vastzitten.

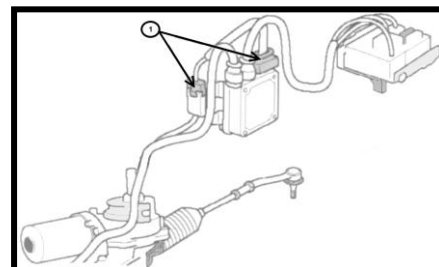

Wanneer er bij de elektrische analyse geen storingsbron aan het licht komen, kan als mogelijke storingsbron worden gedacht aan de tandstang van de elektrische stuurbekrachting.