




Citroën C5, 2,2D HDI Motorcode DW12B Bouwjaar van 01-04-2006 tot en met 20-06-2006

Onregelmatig lopende motor

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de krukassensor hiervan de oorzaak zijn. Door een defecte pen van de tweepolige stekker kunnen de onderstaande storingen ontstaan. Bovendien kan ook het slecht reageren op het gaspedaal en het "afslaan" van de motor als klacht worden gemeld. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen:

- P 0335 – Krukaspositiesensor, A stroomcircuit storing.
- P 0336 – Krukaspositiesensor, A stroomcircuit fout bereik en storing.
- P0606 – Stuurapparaat aandrijflijn, procesfout

In dat geval moet de krukassensor worden gecontroleerd. Met een diagnoseapparaat kan doorgaans via het menu "Meetwaarden / parameters" het signaal van de sensor worden weergegeven. Met een oscilloscoop kan het signaal ook worden weergegeven, zie afb. 1. De afbeelding toont een goed signaal.

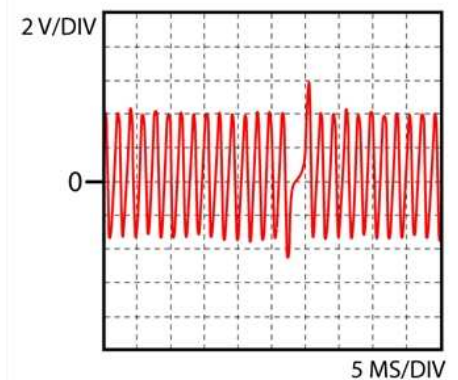

Afb. 1

