




## **Citroen Jumper II Met 2,8 HDI motor Van serienummer 17443608 tot 17545710**

### **Auto start slecht**


Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verkeerde positie van de nokkenassensor. Hierdoor start de motor slecht. Door een verkeerde configuratie van de bevestigingsbeugel van de nokkenassensor is de afstand tussen sensor en nokkenaswiel te groot. In dit geval dient u de positie van de sensor te corrigeren met twee sluitringen. Deze sluitringen, met een speciale "dikte", zijn verkrijgbaar bij de producent.

Ga als volgt te werk:

- Koppel de accu los.
- Verwijder de afdekking van de motor.
- Trek de stekker (afb.1 punt 1) van de sensor af.
- Draai de bevestigingsmoeren van de houder (afb. 1 punt 2) los en trek de houder naar boven los.
- Voorzie beide steunbouten van een sluitring.
- Monteer de sensorhouder op zijn plaats terug. Draai de bevestigingsmoeren iets aan, zodat de houder zich nog kan bewegen.
- Richt de houder zodanig dat de afstand tussen sensor en markering op het nokkenaswiel 0,8 –1,5 mm bedraagt (afb. 2).
- Draai de bevestigingsmoeren vast.
- Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.

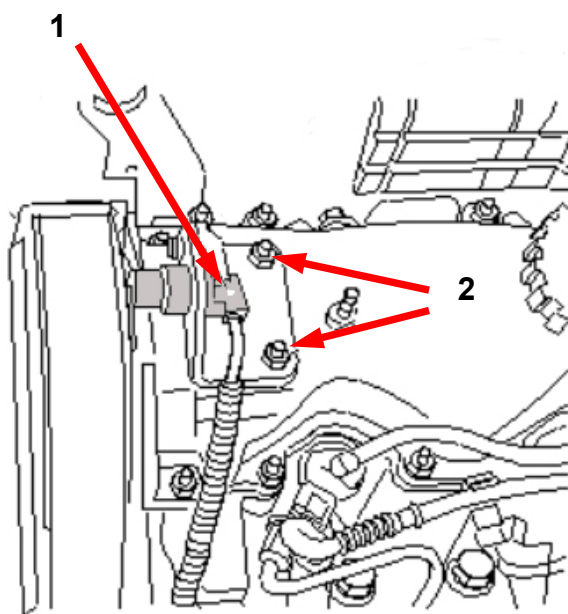

Afb. 1

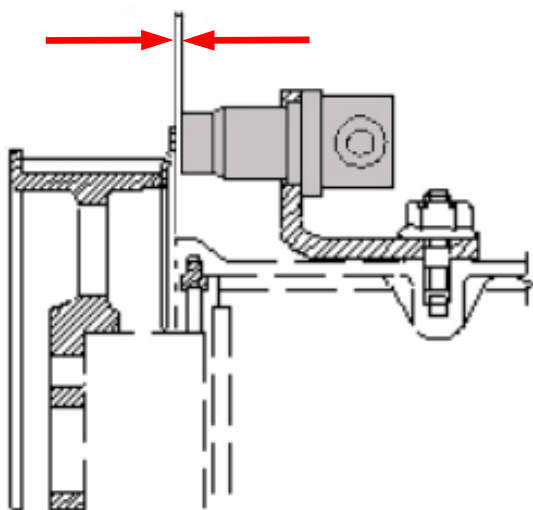

Afb. 2