



FLITS-INFO

Fiat

500

Bouwjaar: 2007 t/m 2012

Alle modellen met ESP

Oplichten van het waarschuwinglampje voor de hill holder

Wanneer er bij bovenstaande voertuigen over wordt geklaagd dat het hill-holder-waarschuwinglampje brandt en bovendien in het storingsgeheugen de storingscode C1216 is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een probleem met de software van het ABS/ESP-regelapparaat.

De volgende storingscode kan opgeslagen zijn:

- Storingscode staat voor:
- C1216, 'Schakelaar koppelingspedaalstand (sensor koppelingsstand) – signaalfout, kabelboom'.

Voor de storingsanalyse moeten eerst de stekkerpennen, de interfaces/contactpunten en de kabelstreng naar de koppelingspedaalschakelaar worden gecontroleerd.

Als hier geen afwijkingen te vinden zijn, kan het probleem worden opgelost door het actualiseren resp. upgraden van de door de voertuigfabrikant geïnstalleerde software.