




Fiat Stilo 01-04 – 01-05-2002 **Alle versies met ESP**

Onregelmatig oplichten van waarschuwingslampje ABS/ESP

Als de bovengenoemde storing optreedt, kan dit worden veroorzaakt door een verbogen drukplaat bij de schakelaar van het rempedaal. Deze schakelaar geeft de signalen door die het ABS- en ESP-systeem onafhankelijk van elkaar analyseren. In bepaalde omstandigheden kan deze analyse verkeerd zijn. Dit wordt in het storingsgeheugen opgeslagen als een 'defecte druksensor'. Het probleem wordt nog ernstiger als de drukplaat (C) is verbogen en de afstand tot de bevestiging (B) van de schakelaar (A) op het rempedaal niet correct is.

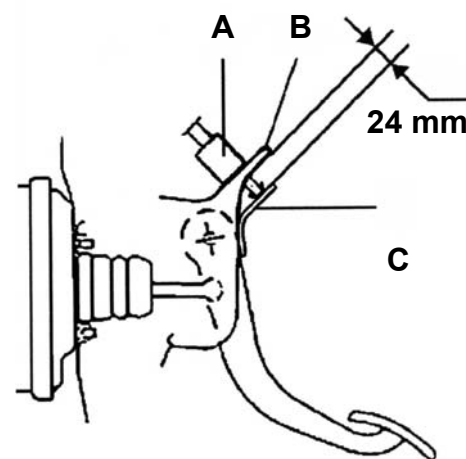

Om het probleem te verhelpen gaat u als volgt te werk:

1. Wis het storingsgeheugen.
2. Breng het rempedaal omhoog tot u twee klikken hebt gevoeld.
3. Laat het pedaal los en controleer of de remlichten branden.
4. Als de remlichten niet branden, is de afstand correct en is de controle voltooid.
5. Als de remlichten wel branden, moet de afstand tussen de bevestiging (B) en de drukplaat worden gecontroleerd en eventueel afgesteld. **De afstand moet 24 mm bedragen.**
6. Herhaal de controle van stap 3 en stel af tot de juiste werking is verkregen.
7. Als de remlichten ondanks alle getroffen maatregelen nog steeds gaan branden, moet u beide contacten binnen in de schakelaar controleren met een ohmmeter.
8. Als de schakelaar niet werkt, moet u de schakelaar vervangen.

Als de schakelaar wel werkt, moet u de druksensor van het ABS-systeem controleren.