



Ford Focus tot bouwjaar 10/1999 Mondeo tot bouwjaar 11/1998 Cougar tot bouwjaar 07/1998 Alle voertuigen met extra waarschuwingssysteem

De binnenverlichting of instapverlichting brandt permanent, storing van het diefstalalarm.

Wanneer bij de bovengenoemde auto's de binnen- of instapverlichting ook na het sluiten van de deur blijft branden en het diefstalalarm storingen vertoont of niet wordt geactiveerd, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door de deurcontactschakelaar. De deurcontactschakelaar bevindt zich in de slotontvanger op de B- resp. C-stijl. Om dit probleem op te lossen moet de deurcontactschakelaar compleet met de slotontvanger worden vernieuwd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Markeer de positie waarin de slotontvanger is gemonteerd. Demonteer de slotontvanger (let op: de borgplaat van de slotontvanger met een schroef zekeren, zodat deze niet wegglijdt).
- Nieuwe slotontvanger monteren. Slotontvanger goed uitlijnen en de schroeven licht vastdraaien. Deur sluiten en controleren of de positie correct is.
- Schroeven van de slotontvanger met 31 Nm vastdraaien.