



Ford Fiesta Vanaf bouwjaar 2003 Alle auto's met 1.4 TDCI-motor Met motorcode F6JB

Slecht motorvermogen

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte UGR-klep. Daarnaast kan er sprake zijn van versterkte vorming van zwarte rook en kan het motorcontrolelampje oplichten. In het storingsgeheugen kunnen de foutcodes P1412 (UGR-klep klemt) en P0404 (bereik-/functiestoring uitlaatgasrecirculatie, slang lek resp. verstopt, kabelboom UGR-klep) zijn opgeslagen. In dit geval dient u een gemodificeerde UGR-klep en een nieuwere softwareversie (versie B44 of hoger) te installeren. Na de reparatie moet het storingsgeheugen worden gewist.

Flits-info