



Ford Fiesta Bouwjaar 1989 – 1995 met 1,1 en 1,3 liter HCS-motor

Motor draait schoksgewijs, reageert slecht op het gas, draait onregelmatig stationair

Wanneer bij dit type auto de motor schoksgewijs draait, slecht op het gas reageert en onregelmatig stationair draait, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel van de smoorkleppotentiometer. Door veroudering wordt de isolatie van de kabel broos en barst los. Daardoor komen de kabels met elkaar in contact, wat tot onjuiste waarden in het motorregelapparaat leidt.

Om de storing op te lossen is het meestal voldoende wanneer de kabel opnieuw wordt geïsoleerd en het storingsgeheugen wordt gewist door de accu los te koppelen.

Belangrijk:

Voordat de accu wordt losgekoppeld dient u te controleren of u over de radiocode beschikt.

Flits-info

