



Ford Focus met 1,4/1,6 liter Zetec-SE-motor

Naald van de kilometerteller is springerig tijdens het optrekken.

Wanneer bij deze voertuigen de naald van de kilometerteller tijdens het optrekken springerig is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de kabel van de cilinderkoptemperatuursensor die tegen de ontstekingskabel van de tweede cilinder aanligt (zie afbeelding 1).

Om het probleem op te lossen moet de kabel met een kabelbinder losjes aan de onderdrukleiding worden bevestigd (zie afbeelding 2). De kabel mag niet meer tegen de ontstekingskabel aanliggen.



Afbeelding 1



Afbeelding 2