



Ford Galaxy Met 2,0 ltr. DOHC 8V of 2,3 ltr. DOHC 16V motor

Foutcode P1260 in de motorregeleenheid.

Wanneer bij deze auto is na het loskoppelen van de accu foutcode P1260 (= startblokkering actief) in het storingsgeheugen van de motorregeleenheid is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een oude softwareversie. Als dit probleem zich voordoet na het loskopen van de accu zonder dat er werkzaamheden aan de startblokkering zijn uitgevoerd, dient u voordat u de storing gaat opsporen te controleren of de nieuwste softwareversie voor de motorregeleenheid is geïnstalleerd. Als dit niet zo is, dient u de softwareversie te updaten om de software als mogelijke bron van de storing uit te sluiten.

Om te zien of de nieuwste softwareversie is geïnstalleerd, dient u met een daartoe geschikt diagnoseapparaat de softwareversie uit te lezen en te vergelijken met de originele gegevens van Ford.