



Ford

Fiesta bouwjaar 1998 - 2001

Fiesta bouwjaar 2002 - 2005

Focus bouwjaar 1999 - 2005

Snelheidsmotor schommelt, motor slaat slecht aan, volume snelheidsafhankelijke radio wordt zachter.

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door een defecte snelheidssensor in de versnellingsbak. Om de storing te diagnosticeren kunt u de weerstand van de sensor controleren. Hiertoe trekt u de stekker van de sensor los en meet u met een multimeter de weerstand tussen de signaaluitgang en de massa-aansluiting op de sensor. Hierbij gelden de volgende waarden:

Fiesta bouwjaar 1998 – 2001 : 12 – 18 kohm

Fiesta bouwjaar 2002 – 2005 : 1,4 – 1,6 kohm

Focus bouwjaar 1999 – 2005 : 1,4 – 1,6 kohm

Als de gemeten weerstandswaarden zich buiten de tolerantiegebieden bevinden, dient u de snelheidssensor te vervangen.

Flits-info

