



VW Golf IV vanaf bj. 08/1997 tot 06/2006

Zelfstandig wissen resp. sporadische wisserbewegingen van de frontwisser ...

de bovengenoemde fout duidt op functiestoringen van de regensensor, wis-was-relais, wisserschakelaar of doorgeschuurde kabelboom aan de achterklep.

Let op: hier kan ook de besturingsprintplaat van de achterwissermotor door binnendringend water (lekkе slang van de ruitensproeierinstallatie aan de achterwissermotor) gecorrodeerd zijn en er daardoor voor zorgen dat de frontwisser sporadische wisserbewegingen maakt. Dit is ook bij auto's zonder regensensor het geval.

Om deze "storingsduivel" uit te sluiten, dient de aansluitstekker van de achterwissermotor te worden afgetrokken en men dient te bekijken of er nog meer sporadische wisserbewegingen aan de frontwisser optreden. Mocht de frontwisser nu correct functioneren, dan dient de achterwissermotor te worden vervangen.

Conclusie: mocht men bij het openen van de achterklep constateren dat er waswater lekt of dat de achterwandbekleding enigszins vochtig is, dan kan de bovengenoemde fout door de gecorrodeerde printplaat van de achterwissermotor worden veroorzaakt.

