



FLITS-INFO

VW Golf 3, Vento, Polo Motorcode: AEE, AEX Bouwjaar: 1995-1999

Ongelijkmatig lopende motor resp. motor met hoog toerental

Foutcode:

533 “Onjuist signaal stationair regelsysteem”

Als bij deze voertuigtypes bovengenoemde fout met de genoemde foutcode wordt geconstateerd, kan een sterk vervuilde gasklep door koolafzetting de oorzaak zijn.

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen.

1. Demonteer en reinig de gasklep en monteer deze vervolgens opnieuw.
2. Breng de motor op bedrijfstemperatuur en voer met behulp van mega macs onder het menupunt Basisafstelling een basisafstelling van de gasklep uit.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.