



FLITS-INFO

VW

Golf V, Golf Plus.

Alle voertuigen vanaf 2003

Sporadische storingen in de centrale elektriciteit - comfortsysteem bijv.: centrale vergrendeling, telefoonfunctie, radio.

Als er bij bovengenoemde voertuigen klachten zijn over sporadische storingen in het comfortsysteem van het voertuig, is de contactschakelaar mogelijk de oorzaak van de klachten. Beschrijvingen van de problemen kunnen vaak worden samengevat als "de elektronica van de auto sputtert".


Dit kan de volgende symptomen hebben:

- spontaan uitvallen van de radio of de telefoonfunctie, hoewel de contactsleutel op zijn plaats zit.
- Vaak kan bij lopende motor het menupunt 'Telefonie' niet meer worden geselecteerd.
- In een aantal gevallen wordt de centrale vergrendeling ongecontroleerd geactiveerd of geopend tijdens het rijden.

De volgende foutcodes kunnen in het foutgeheugen van het centrale elektriciteit-comfortsysteem zijn opgeslagen:

- 00576, ("klem 15 – elektrische storing in het elektrische circuit; sporadisch").
- 00883, ("contactschakelaar-D (klem S), elektrische storing in het elektrische circuit; sporadisch").
- 00884, ("contactschakelaar-D (klem X) en P, elektrische storing in het elektrische circuit; sporadisch").
- 01744, ("contactschakelaar-D (klem P), elektrische storing in het elektrische circuit; sporadisch").

FLITS-INFO

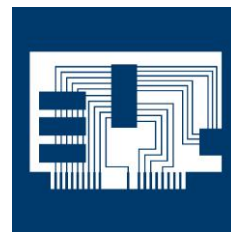

Om dit probleem op te lossen moet eerst een controle van de zekeringen en de stroomvoorziening van de betreffende systemen worden uitgevoerd.

Als hier geen negatieve bevindingen zijn, wijst dit op een defecte contactschakelaar. Door slijtage in de schakelaar worden de schakelaarfasen niet meer zo precies geschakeld, zodat er overlappingen tussen de contacten P en S kunnen ontstaan.

In dit geval dient de contactschakelaar worden vervangen. Het originele vervangende onderdeel van VW is intussen gemodificeerd.