



Hyundai Accent Bj. 2000 – 2002, 1,5 en 1,6 liter motor

Motorcontrolelampje licht op


Als het controlelampje een storing aangeeft en wordt bij het opvragen van het storingsgeheugen de storingscode: "P0133 Lambdasonde bank 1 sensor 1 reactietijd te hoog" gegeven, controleer dan of de voorste uitlaat tussen de beide lambdasondes in orde en dicht is.

Een gat in de buis kan ertoe leiden dat de regeleenheid de voorste lambdasonde als defect ziet.

Procedure:

1. Controleer of de uitlaatleiding volledig dicht is (afb. 1)
2. Vervang eventueel de voorste uitlaatleiding
3. Breng de motor op bedrijfstemperatuur, kijk naar het sondesignaal op de oscilloscoop. Als het motortoerental hoger is dan 2.500 1/min, dient de schakelsnelheid te stijgen (afb. 2)
4. Als het oscilloscoopbeeld met de afbeelding overeenkomt, hoeft u de lambdasonde niet te vervangen.

Afb. 1:

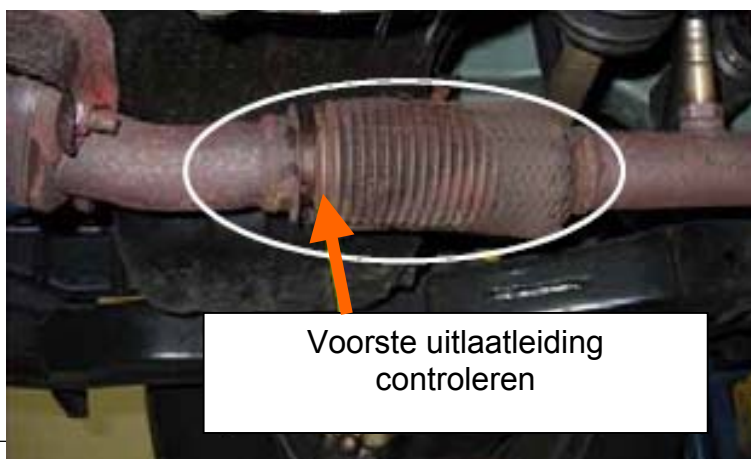



Afb. 2:

