

FLITS-INFO

Hyundai

IX 35

Bouwjaar: 03/2011

Motor start niet

Startmotor werkt niet

Geen storing in de regeleenheid

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, kan dit worden veroorzaakt door een defecte schakelaar aan het koppelingspedaal.

De schakelaars (Switch Assy-Ignition Lock, afbeelding 1+2) hebben tot taak het starten van de motor te verhinderen als het koppelingspedaal niet of slechts gedeeltelijk is ingetrapt.

De schakelaars kunnen met een diagnose-apparaat (parametercontrole; meetwaardeblokken) of een multimeter worden gecontroleerd.

Oplossing:


Defecte schakelaars vervangen.

De schakelaars bevinden zich aan het koppelingspedaal (afbeelding 3)


- Schakelaar 1. OE-nr. 938403K000
- Schakelaar 2. OE-nr. 938402E000



Afbeelding 1

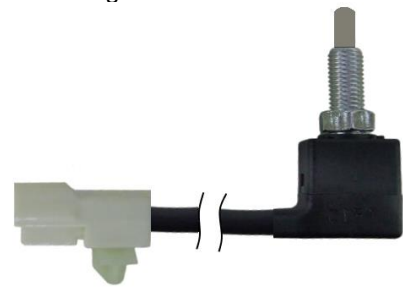

Afbeelding 2

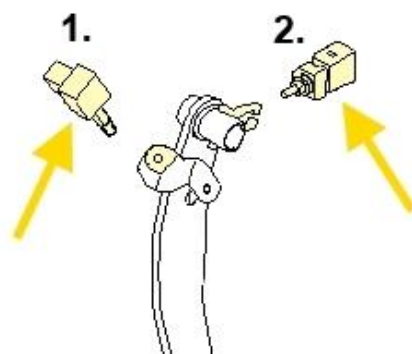

Afbeelding 3

FLITS-INFO

