



**Kia**

**Cee'd**

**Fastback tot chassisnr.: U5YFF24428L  
096498**

**Stationcar tot chassisnr.:  
U5YFF23238L 006322**

## **Het airbagcontrolelampje brandt**

Als de bovenstaande storing door de klant wordt gemeld, kan een slechte stekerverbinding hiervan de oorzaak zijn.

Tevens kunnen onder andere de storingscodes B 1353 en B 2500 zijn opgeslagen. Door een defect van het stekkerhuis van de kabelboom, klikt dit niet goed vast aan het airbagbedieningsapparaat. In dit geval moet de stekker worden gecontroleerd en evt. vervangen. Het airbagbedieningsapparaat bevindt zich onder de middelste armleuning. **Let op!** Voor de reparatie moet het systeem ten minste 5 minuten spanningsvrij zijn geweest, anders bestaat het gevaar van spanningspieken. Als het productienummer "C2" staat vermeld op het stekkerhuis, moet dit worden vervangen. Het OE-artikelnummer van het vervangende onderdeel is 917101H010FFF.

Let bij de montage van het nieuwe stekkerhuis op de juiste vergrendeling. Wis opgeslagen storingscodes.

**Flits-info**