



FLITS-INFO

Lancia

Musa

Alle modellen:

Chassisnummer: 1039844 – 1047932

Motorcode:

188A9.000

188B2.000

Motorcontrolelampje brandt.

Als bij deze auto's wordt geklaagd, dat het motorcontrolelampje (MIL) brandt en ook de storing P0180 in het storingsgeheugen is opgeslagen, is een mogelijke oorzaak een slecht contact van de brandstoftemperatuursensor.

De storingscode P0180 duidt op de betreffende storing: "stroomkring, kabelboom, brandstoftemperatuursensor, motorbedieningsapparaat".

Verder dient het brandstoffilterhuis te worden gecontroleerd op de productiedatum (zie foto/label, gestreepte pijl). Als de datumcode 2835 is, moet het brandstoffilterhuis worden vervangen.

Brandstoffilterhuis:

Reserveonderdeelnr. 46849581

Motorcode:188A9.000

Reserveonderdeelnr. 46849581

Motorcode:188B2.000 tot bouwjaar \Rightarrow 03/06

Reserveonderdeelnr. 51772541

Motorcode:188B2.000 vanaf bouwjaar 03/06 \Rightarrow

Opmerking: let op een correcte koppeling van de stekker (zie pijl voor positie)

